

Dette skjema vil være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Eiendomsmegleren Din Telemark AS	Oppdragsnr.	48250059		
Adresse	Brekkegrendvegen 294				
Postnr.	3805	Sted	BØ I TELEMARK		
Er det dødsbo?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Avdødes navn			
Salg ved fullmakt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Navn hjemmelshaver			
Når kjøpte du boligen?	1982	Hvor lenge har du bodd i boligen?	41 år og 1 mnd	Har du bodd i boligen siste 12 mnd?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
I hvilket selskap har du (evt. sameiet/brl/aksjelaget) tegnet bygningsforsikring?	Frende Skadeforsikring		Polise/avtalenr	275710	
Selger 1 Fornavn	Haldis Brekke	Etternavn	Aanonsen		
Selger 2 Fornavn	Svend Helge	Etternavn	Aanonsen		

## SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER

### EIENDOMMER

(spørsmål som besvares med «Ja», skal beskrives nærmere i feltet

«Kommentar»)

#### 1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei  Ja

Kommentar

#### 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.

Nei  Ja, kun faglært  Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats  Ja, kun av ufaglært / egeninnsats

Firmanavn

Murmester Einar Espedalen, Bø

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

Helt nytt bad, totalrenovert i 2019. Totalleverandør Murmester Einar Espedalen

#### 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei  Ja

Firmanavn

Murmester Einar Espedalen, Bø

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

Helt nytt bad, totalrenovert i 2019. Totalleverandør Murmester Einar Espedalen

#### 2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?

Nei  Ja

Kommentar Se dokumentasjon fra Murmester Einar Espedalen

#### 2.3 Dersom arbeidet er søknadspliktig (f.eks. bruksendring fra bod til bad, brudd på brannskille), er arbeidet byggemeldt?

Nei  Ja

Kommentar Ingen bruksendring, derfor ikke aktuelt

#### 3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?

Nei  Ja

Kommentar Lekkasje i rør i kjellertak (fra bad). Dette er reparert i forbindelse med totalreovering av badet.

#### 4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Nei  Ja, kun faglært  Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats  Ja, kun av ufaglært / egeninnsats

Firmanavn

Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:

5. **Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?**  
 Nei  Ja Kommentar
6. **Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?**  
 Nei  Ja Kommentar
7. **Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?**  
 Nei  Ja Kommentar Setningsskade på kjellergulv. Feil er rettet opp.
8. **Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?**  
 Nei  Ja Kommentar
9. **Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, skjeggkre, maur eller lignende?**  
 Nei  Ja Kommentar Mus kun på loft. Musebørste montert.
10. **Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?**  
 Nei  Ja Kommentar Lekkasje tak garasje. Nytt platetak ble lagt omgående.
11. **Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?**  
 Nei  Ja, kun faglært  Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats  Ja, kun av ufaglært / egeninnsats  
Firmanavn Snekker Rolf Herrefoss, Bø glass AS og egeninnsats.  
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: ca 1990-95 - Egeninnsats: Selve terrassen (gulv og rekkverk)  
2009 - Snekker Rolf Herrefoss: Nytt overbygget inngangsparti/VF, Satt inn nytt stort stuevindu, Tak/tilbygg over deler av veranda  
2020 - Bø glass AS: Montert to glassvegger/dører på verandatilbygg
12. **Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 13.**  
 Nei  Ja, kun faglært  Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats  Ja, kun av ufaglært / egeninnsats  
Firmanavn Bø installasjon  
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Ombygging av det elektriske på badet i 2019
- 12.1 **Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?**  
 Nei  Ja Kommentar Se vedlegg
13. **Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?**  
 Nei  Ja Kommentar Kontrollert av Vest-Telemark Kraftlag
14. **Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?**  
 Nei  Ja Kommentar
15. **Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømmerarbeid etc.)?**  
 Nei  Ja Kommentar Grunnmur er satt opp som egeninnsats
16. **Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen? Hvis nei, gå til punkt 17.**  
 Nei  Ja
- 16.1 **Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, f. eks. ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?**  
 Nei  Ja Kommentar
17. **Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?**  
 Nei  Ja Kommentar
18. **Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?**  
 Nei  Ja Kommentar
19. **Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende? Hvis nei, gå til punkt 20.**  
 Nei  Ja

**19.1 Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningsmyndighetene?**

Nei  Ja Kommentar

**20. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Hvis nei, gå til punkt 21.**

Nei  Ja Kommentar

**20.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?**

Nei  Ja Kommentar

**21. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?**

Nei  Ja Kommentar

**22. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling?**

Nei  Ja Kommentar

**23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tidligere tilstandsvurderinger/rapporter eller målinger?**

Nei  Ja Kommentar

**24. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. tinglyste forhold, private avtaler, nabovarsel, rasfare)?**

Nei  Ja Kommentar

## **SPØRSMÅL FOR BOLIGER I**

### **SAMEIER/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP:**

**25. Kjenner du til om sameie/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?**

Nei  Ja Kommentar

**26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt felles gjeld?**

Nei  Ja Kommentar

**27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?**

Nei  Ja Kommentar

**28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (i fellesareal eller i andre boliger)?**

Nei  Ja Kommentar

## **TILLEGGSKOMMENTAR**

Salget gjelder både g.nr. 11/7 og g.nr 11/28.

På g.nr. 11/7 står kun Haldis B. Aanonsen som eier og på g.nr. 11/28 står både Haldis B. Aanonsen og Svend Helge Aanonsen som eier.

Jeg bekrefter at opplysninger er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. Vilkår for boligselgerforsikring punkt 9.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om at mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om Anticimex Forsikrings boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om tegning av forsikring er bindende fra signering av egenerklæringsskjema. Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for Anticimex Forsikring i 6 måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Fra 15.12.2024 vil prisene for boligselgerforsikring bli justert opp i henhold til nye premietabeller. Oppdrag inngått eller fornyet før 15.12.2024 vil også få nye priser når disse oppdragene er eldre enn 6 måneder regnet fra oppdragsinngåelsen eller siste fornyelse. Det forutsettes at denne premiejusteringen aksepteres for at boligselgerforsikringen skal være gyldig.

Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikrings-selskapet, må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- Dersom det ikke foreligger risikovurdering (tilstandsrapport) for boligeiendommen som tilfredsstillere kravene i forskrift til avhendingslova FOR-2021-06-08-1850

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke likevel akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

**For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf. avhendingsloven § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).**

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Buysure AS, Visma Real Estate AS og Signicat AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Signicat AS og Visma Real Estate AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger, herunder BankID.

Forsikringsvilkårene leser du i sin helhet på: <a href="https://buysure.no/Anticimex/vilkaar">https://buysure.no/Anticimex/vilkaar</a>	Les mer om boligselgerforsikringen og se prislister her: <a href="https://buysure.no/boligselgerforsikring">buysure.no/boligselgerforsikring</a>
---	---

<input checked="" type="checkbox"/>	Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Dersom forsikringen er tegnet i strid med ovenstående (se også forsikringsvilkårene punkt 9) kan Anticimex Forsikring søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger og/eller redusere sitt ansvar helt eller delvis. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. 11 % av forsikringspremien er honorar til Buysure AS. For boligselgerforsikring med Anticimex risikovurderingsrapport, er også kr. 1250,- av total forsikringspremie honorar til Buysure. Honoraret inngår i den totale premien du betaler inklusive evt. adm. gebyr og kostnadsdekning til eiendomsmegler.
-------------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår
--------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	Jeg samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon med forsikringsselskapet og/eller deres representanter.
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Jeg samtykker ikke til bruk av elektronisk kommunikasjon med forsikringsselskapet og/eller deres representanter.
--------------------------	--

# Tilstandsrapport

📍 Brekkegrendvegen 294, 3805 BØ I TELEMARK

📖 SELJORD kommune

# gnr. 11, bnr. 7

Sum areal alle bygg: BRA: 226 m<sup>2</sup> BRA-i: 215 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 27.05.2025

Rapportdato: 28.05.2025

Oppdragsnr.: 20349-1673

Referansenummer: DD1299

Autorisert foretak: Takstforum Telemark AS

Sertifisert Takstingeniør: Are Bjørkheim

Vår ref:



# Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningsakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningsakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningsakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningsakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Takstforum Telemark AS

Takstforum Telemark AS dekker alt av taksttjenester i Telemark og omegn.

Alle takstmenn tilsluttet Takstforum Telemark AS har lang erfaring fra bransjen.

Det kreves at takstmennene er tilsluttet Norsk takst og benytter tilfredsstillende dataverktøy, utdanningssystemer og forsikringsordninger.

Takstforum Telemark er sertifisert innenfor følgende fagområder:

- \*Landbruk.
- \*Skjønn
- \*Næring.
- \*Skade.
- \*Bolig
- \*Energirådgivning



### Rapportansvarlig

Are Bjørkheim

Uavhengig Takstingeniør

are@takstforum-telemark.no

918 58 552



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningsakkyndig?

Den bygningsakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningsakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningsakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggregler

Den bygningsakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningsakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningsakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsløse slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningsakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og straktiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



# Beskrivelse av eiendommen

Eiendommen er beliggende Brekkegrend i Seljord kommune.  
Velholdt enebolig oppført i 1984.

## Arealer

[Gå til side](#)

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

## Lovlighet

[Gå til side](#)

## Enebolig

- Det foreligger ikke tegninger

### TEGNINGER:

Det foreligger ikke tegninger fra kommune.


Eier har fremlagt tegninger som er utarbeidet i forbindelse med tilbygg av inngangsparti, stue og innglasset veranda i 2009.

### FERDIGATTEST:

Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 1984.


# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader

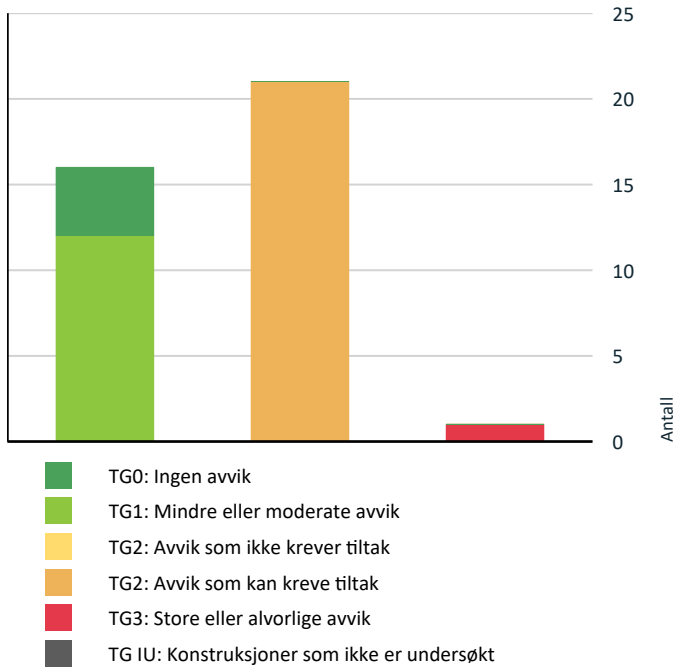

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Anslag på utbedringskostnad

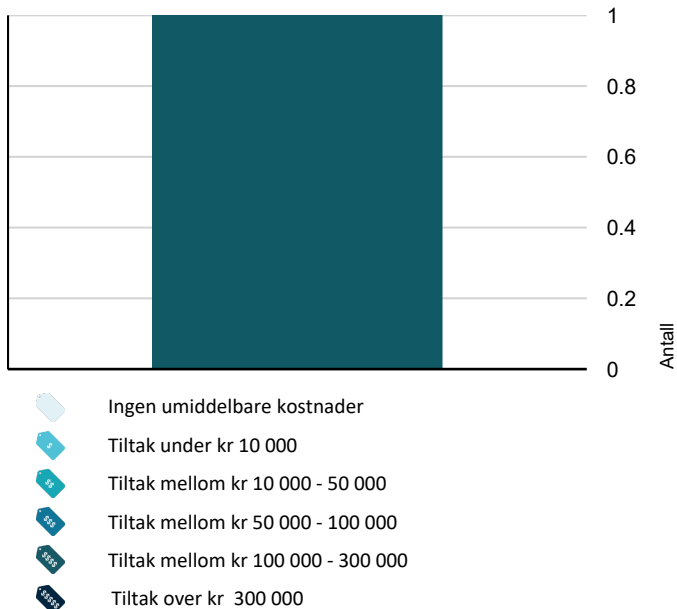

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsmarkedet.

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen er ikke gjort kjent med andre forhold som kan ha innvirkning på verdien enn det som er nevnt i dokumentet. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger av at eiendommen var bebodd. Takstmann tar forbehold om skjulte feil og mangler og forutsetter at byggene er godkjent slik som de fremsto ved befaringen.

Der det i rapporten er foretatt antakelser, er dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsen blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner.

Endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll.

Datagrunnlag kommer fra eksterne leverandører og hjemmelshaver. Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil. Bruker eller annen part kan ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor undertegnede. Arealene er målt med lasermåler, fuktsøk er utført med Protimeter, samt vurdering av sansbare inntrykk.

Om kjøpers undersøkelsesplikt:

Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til å kontakte takstmannen med spørsmål om innholdet i rapporten. Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette bestilles som et tillegg til rapporten. Det er ofte vanskelig eller umulig å fastslå noen bygningsdelers tilstand og funksjon ved en nivå 1 kontroll (dette er standardkontrollen som blir utført av de fleste takstforetak, basert på visuell kontroll uten inngrep) uten at det blir tatt hull i konstruksjoner og / eller bruk av andre tekniske hjelpemidler. Om det i rapporter blir benevnt risikokonstruksjoner og/ eller en anbefaling for videre tekniske undersøkelser så må dette tas alvorlig. Takstmann er fagmann og viser en fagmann usikkerhet og anbefaler nærmere kontroll er dette ett klart faretegn.

Om selgers opplysningsplikt:

Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med salg av eiendom, ihht. "Lov om avhending av fast eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike.

Selger har således plikt til å gi all informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.

Selger plikter å lese igjennom rapporten og gi skriftlig tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder også når oppdragsgiver benytter en eiendomsmedler.

Tredjeperson skal ikke vurdere sine avgjørelser på denne rapporten uten først å ha kontaktet undertegnede takstmann for nødvendig avklaring og/eller eventuelle tilleggsundersøkelser. Rapporten fratar ikke eier/kjøper ansvar for selv å føre tilsyn og kontroll med eiendommen og foreta nødvendig vedlikehold og skadeforebyggende tiltak.

# Sammendrag av boligens tilstand

I sammenfattet takstbeskrivelse og under de ulike bygningsdeler er det gjort rede for de oppgraderinger som er gjort og eventuelle svakheter som er registrert. Beregning av markedsverdiene er basert på forhold nevnt i takstdokumentet med hensyn til beliggenhet og teknisk tilstand. Det er foretatt et erfaringsmessig fradrag for elde, slitasje og utidsmessighet. I fradraget inngår også et normalt avvik fra dagens byggeforskrifter.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Enebolig

#### ! TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

! Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Generell [Gå til side](#)

#### ! TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

! Utvendig > Taktekking [Gå til side](#)

! Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)

! Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)

! Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)

! Utvendig > Vinduer [Gå til side](#)

! Utvendig > Innglasset veranda [Gå til side](#)

! Innvendig > Overflater [Gå til side](#)

! Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)

! Innvendig > Radon [Gå til side](#)

! Innvendig > Pipe og ildsted [Gå til side](#)

! Innvendig > Innvendige trapper [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Avløpsrør [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Varmtvannstank [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Fuktsikring og drenering [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Forstøtningsmurer [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger [Gå til side](#)

! Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)

! Spesialrom > Underetasje > Kjølerom > Overflater og konstruksjon [Gå til side](#)

# Tilstandsrapport

## ENEBOGIG



**Byggeår**  
1984

**Kommentar**  
Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.


**Anvendelse**  
Enebolig

**Standard**  
Normal standard på bygget utifra alder og byggemetode.

**Vedlikehold**  
Boligen er jevnlig vedlikeholdt og fremstår velholdt.

### Tilbygg / modernisering

2009	Tilbygg	Tilbygg av inngangsparti, stue og innglasset veranda
------	---------	--

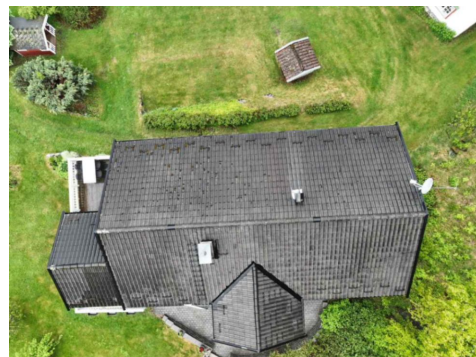

Taktekking

### ! TG 2 Nedløp og beslag

Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål.  
Taknedløp ført til rør i grunn.  
Stigetrinn etablert til pipe.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
  1. Det mangler snøfangere på deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  2. Renner er fylt med nedfall og har tette nedløp på fremside av bolig.
  3. Renner har slitasje i renneskjøter og renneskjøter vil ha drypplekkasje ved nedbør.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
  1. Det er ikke krav til oppføring av snøfangere.
  2. Oppspyling av takrenner og nedløp anbefales.
  3. Rennerskjøter krever vedlikehold eller utskifting.

## UTVENDIG

### ! TG 2 Taktekking

*Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft*

Taktekking med betongstein med underliggende papp, sløyfer og lekter. Pannebord og vindskibord i malt utførelse. Tak er inspisert med fra tak.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Takstein har generell slitasje i overflate som følge av brukstid. Stein med slitt overflate har relativt høy vannoppsugingsevne noe som øker faren for sprekker/skader ved frostspreng. Underlagspapp med levetid over 40 år er trolig sprø og uttørket. Dette medfører at taket bør regelmessig undersøkes på vår og høst for brekkasje i stein.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Taktekking har igjen moderat brukstid og det vil være påregnelig med utbedring av taktekking på sikt.

### ! TG 2 Veggkonstruksjon

**YTTERVEGG.**  
Boligens veggkonstruksjon over grunnmur av bindingsverk som er kledd med stående kledning. Yttervegger normalt isolert med 100 mm isolasjon.

**UTVENDIG KOMPLEMENTERING.**  
Utvendig kledning består av stående tømmermannskledning som sist er malt i 2020.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Yttervegg er svakt isolert og ventilert og har manglende tetthet i forhold til dagens krav.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ønsker man dagens krav til isolering, ventilering og tetthet krever yttervegg oppgradering

1. Ny eier må regne med utskiftinger av kledning med råteskader.
2. Ønsker man dagens krav til isolering, ventilering og tetthet krever yttervegg oppgradering

### ! TG 2 Takkonstruksjon/Loft

# Tilstandsrapport

*Punktet må sees i sammenheng med Taktekking*

Saltak med bæring på yttervegg og innervegg. Sperretak med limtre med luftespalte i gesims. Isolert mot i skråhimling. Uinnredet loft er uisolert.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Takkonstruksjonen er en lukket konstruksjon med skråkledde himlingsflater. Dette forutsetter en riktig oppbygging med tanke på eventuelt utførelse og materialvalg. En tenker da spesielt på bruk av dampsperre og ventilering av konstruksjonen. Ønskes full visshet om tilstand på skjulte konstruksjoner må åpninger foretas. Ved visuell kontroll av innvendige flater var det ikke tegn til fukt eller misfarging. Ut i fra observasjoner virker konstruksjonen og være i tilfredstillende stand hensyntatt alder og konstruksjon. Datidens byggemetode tilsa svak isolasjon og reduserte krav til ventilering og dampsperre sett opp mot dagens krav.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ønsker man dagens krav til isolering, ventilering og tetthet krever takkonstruksjon oppgradering.

## TG 2 Vinduer

Vinduer med furu ramme og koblet glass.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
1. Vinduer gir svak isolering sett i forhold til dagens vinduer og vil gi luftlekkasje og varmetap.
  2. Karm med fuktmerker som følge av naturlig bruk.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Overvåk jevnlig tilstanden på vinduer. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må vinduer skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig vil nærmer seg i kommende tid.

## TG 1 Dører

Ytterdør i malt utførelse med isolerglass fra 2009.  
Verandadør i malt utførelse med isolerglass fra 2009.  
Dobbeldør i underetasje i malt utførelse fra byggeår.

Årstall: 2009      Kilde: Produksjonsår på produkt

## TG 2 Innglasset veranda

Takoverbygget veranda er opphengt i vegg og bærende på pilarer med drager. Veranda oppført med impregnert bjelkelag påmontert spaltegulv og rekkverk. Rekkverkshøyde målt til 90 cm. Innglasset veranda er oppført i 2009.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Søyler er ikke telesikret og telehiv kan forekomme, synlig tegn til skjevheter.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ny eier bør regne med oppretting av veranda fra tid til annen som følge av manglende telesikring av fundament.

## INNVEDIG

### TG 2 Overflater

#### OVERFLATER PÅ INNVEDIG TAK.

Beskrivelse: Panel.

#### OVERFLATER PÅ INNVEDIG GULV.

Beskrivelse: Flis, vinylflis og furugulv.

#### OVERFLATER PÅ INNVEDIG VEGG.

Beskrivelse: Panel.

#### OVERFLATER GENERELT.

Tilstandsgrad er satt ut fra synlige skader, samt normal brukstid på gjeldende overflater. Potensiell kjøper bør selv avgjøre behovet for oppgradering av overflater. Befaringen ble utført med de begrensningene et møblert hjem medfører. Det gjøres igjen oppmerksom på at innredning, lagrede gjenstander eller faste installasjoner ikke ble flyttet under befaringen dersom selger ikke har opplyst om noen spesielle skjulte forhold.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
1. Heltre gulv montert på bjelkelag. Gulvbord oppsprukket i lengdeskjøter. Avstand mellom gulvbord vil endre seg med årstiden og vil være mest fremtredene på vinterstid.
  2. Det er stedvis knirk i gulv ved personbelastning. Det bemerkes at vegger og bjelkelag er originalt fra byggeåret og skjevheter er normalt. Knirk kommer ofte av skjevheter og spikeropptrekk i undergulv. Ny eier kan fjerne knirk ved å skru undergulv på nytt før nytt montering av nytt gulv.
  3. Gulv og veggoverflater med solslitasje.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ny eier bør selv avgjøre behovet for oppgradering av overflater.

### TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

1. og 2. etasje  
Etasjeskillere i antatt tradisjonelt trebjelkelag isolert i hulrom med bærende sponplater/gulvbord.  
Ved enkle målinger ble det målt 12 mm høydeforskjell i stue.  
Ved enkle målinger ble det målt 20 mm høydeforskjell på kjøkken.

#### Underetasje

Gulv mot grunn av betong som er påmontert gulvoverflater.  
Ved enkle målinger ble det målt 45 mm høydeforskjell i gang.  
Ved enkle målinger ble det målt 12 mm høydeforskjell på stue.

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet i gang i underetasje. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

## Konsekvens/tiltak

# Tilstandsrapport

## • Tiltak:

For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

## ! TG 2 Radon

Det er ikke utført Radon målinger som takstmann kjenner til eller er blitt opplyst om.

Ifølge Radonaktsomhetskart fra Ngu ligger eiendommen i et område med lav til moderat aktsomhet.

### Vurdering av avvik:


- Det er avvik:

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Radon målinger blir anbefalt de fleste plasser for å danne seg et bilde av situasjonen angående risiko knyttet til eventuelt radon eksponering. Det kan ikke utelukkes at det kan finnes forhøyede verdier. Målinger er eneste reelle mulighet for påvisninger.

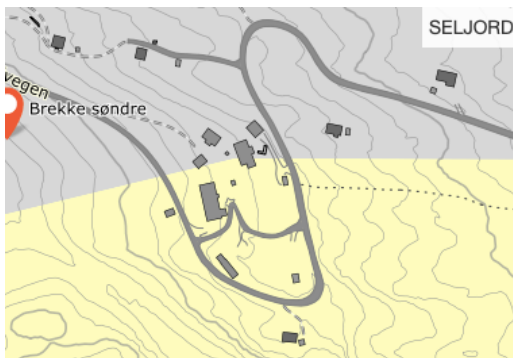

Radonkart

## ! TG 2 Pipe og ildsted

Pipe oppført i lettlinkerelement innvendig pusset og malt.  
Pipe er murpusset over tak.  
Pipe tilkoblet 3 stykk ildsteder.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er løse flisfuger foran ildsted i stue og det er sprekker i mur i underetasje og pipestokk.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ny eier må holde sprekk under oppsyn for eventuell utvikling.



Sprekk i pipe


## ! TG 1 Rom Under Terreng

*Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'*


Deler av underetasje har grunnmur mot terreng. Det er foretatt hulltaking i vegg i stue. Øvrige rom med yttervegg av mur er det utført visuelle observasjoner kombinert med fuktsøk. Det ble ikke registrert fuktighet.

Årstall: 2025

Kilde: Andre opplysninger: Hulltaking med fuktmåling og fuktsøk utført av takstmann.

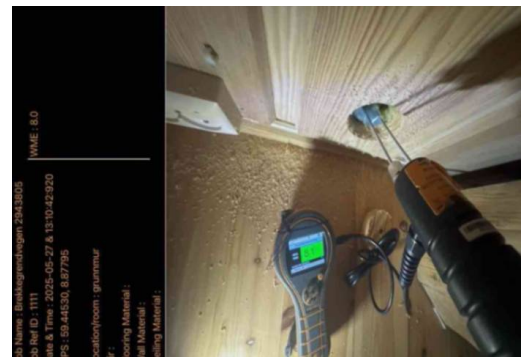

Fuktmåling uten fuktighet

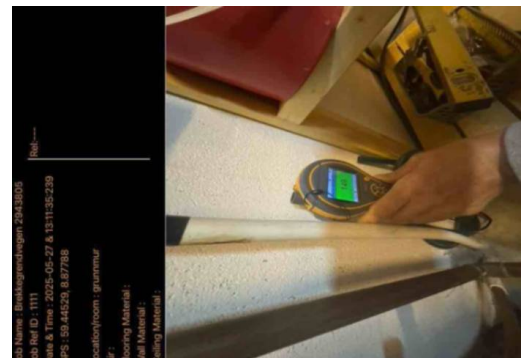

Fuktsøk uten fuktighet

## ! TG 2 Innvendige trapper

# Tilstandsrapport

Innvendig 180 graders furu trapp med rekkverk.

Rekkverk målt til 90 cm.  
Åpninger målt til 14 cm.  
Bredde målt til 82 cm.  
Innvendig fri høyde 2 m.  
Håndløper mangler på en side.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Trappen har avvik på krav til håndløper, åpninger og fri høyde.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det er ikke krav om utbedringer av trapp til dagens krav. Dagens krav til åpninger i trapper er maks. lysåpning 10 cm, håndløper skal være montert og innvendig fri høyde bør være 2 m.

## ! TG 1 Innvendige dører

Innerdører med malt dørbblad med terskel.


## VÅTROM

### 1. ETASJE > BAD

#### Generell

Bad rehabilitert i 2019.  
Baderomsgulv med flis på gulv.  
Flis på vegger og Mdf-panel på innvendig tak.  
Rommet er innredet med servantskap, wc og dusjnise med glassdører.  
Rommet er mekanisk ventilert.  
Baderom med dokumentasjon og utført av fagfolk.  
Baderommet er vurdert på bakgrunn av dagens forskrift.

Årstall: 2019 Kilde: Eier

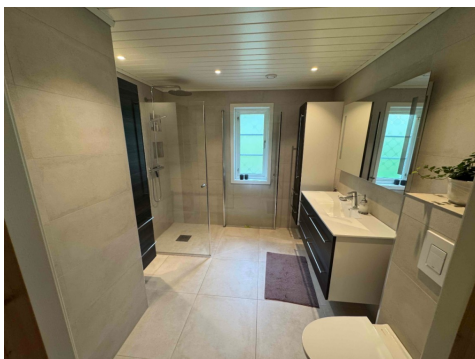

Bad

### 1. ETASJE > BAD

## ! TG 1 Overflater vegger og himling

Baderommet har flis på vegger og Mdf-panel på innvendig tak.

Årstall: 2019 Kilde: Faktura e.l

### 1. ETASJE > BAD

## ! TG 1 Overflater Gulv

Baderomsgulv med flis på gulv og varmekabel.  
Gulv har fall til sluk og nedsenk i dusjsone.

Årstall: 2019 Kilde: Faktura e.l

### 1. ETASJE > BAD

## ! TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

Godkjent sluk med synlig mansjettmembran klemt til sluk med klemring.  
Smøremembran utført av fagfolk.

Årstall: 2019 Kilde: Faktura e.l



Sluk

### 1. ETASJE > BAD

## ! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Rommet er innredet med servantskap, wc og dusjnise med glassdører.

Årstall: 2019 Kilde: Faktura e.l

### 1. ETASJE > BAD

## ! TG 1 Ventilasjon

Rommet er ventilert med mekanisk avtrekk.

Årstall: 2019 Kilde: Faktura e.l


### 1. ETASJE > BAD

## ! TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er utført destruktiv åpning i form av hulltaking (boring) i vegg bak våtsone. Ved fuktmåling ble det ikke målt unormal fuktighet i bunnsvill. Fuktmåling utført fra soverom.

Årstall: 2025 Kilde: Andre opplysninger: Hulltaking med fuktmåling utført av takstmann

# Tilstandsrapport

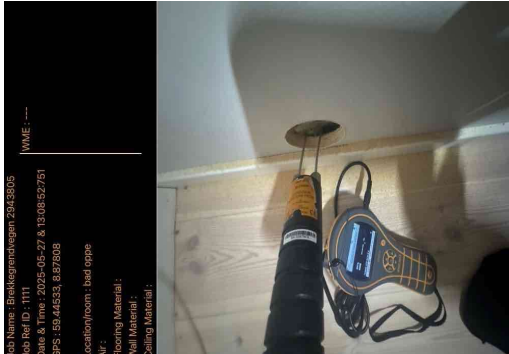

Fuktmåling uten fuktighet

UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

## ! TG 3 Generell

Vaskerom/bad fra byggeår med nyere flis.  
Vaskeromgulv med flis på gulv.  
Strie og flis på vegger og panel på innvendig tak.  
Rommet er innredet med utslagsvask og dusjkabinett.  
Opplegg for vaskemaskin.  
Vaskerom uten dokumentasjon.  
Vaskerommet er vurdert på bakgrunn av dagens forskrift.

### Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Rommet er i daglig bruk men ny eier må forvente generell oppgradering av våtrommets membran og vvs for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav og forventning. En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i at membran og vvs komponenter er utgått på forventet brukstid. Dette underbygges med bom i flis i gulv og manglende membranløsning. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

### Konsekvens/tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000



Vaskerom/bad


UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

## ! TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er utført destruktiv åpning i form av hulltaking (boring) i vegg bak våtsone. Ved fuktmåling ble det ikke målt unormal fuktighet i bunnsvill. Fuktmåling utført fra soverom.

Årstall: 2025

Kilde: Andre opplysninger: Hulltaking med fuktmåling utført av takstmann

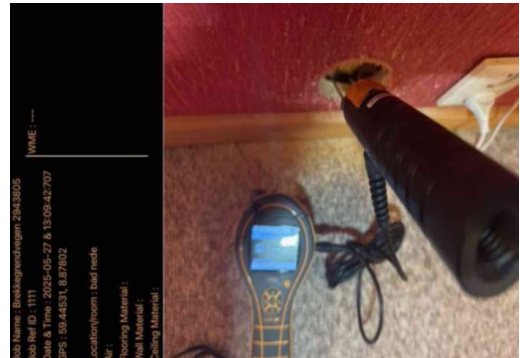

Fuktmåling uten fuktighet

KJØKKEN

1. ETASJE > KJØKKEN

## ! TG 2 Overflater og innredning

Plassbygget kjøkkeninnredning fra byggeår. Innredning med profilerte fronter og heltre benkeplate. Stålkum med ett grep blandebatteri. Flis på vegg under overskap. Opplegg og plass til kjøleskap, komfyr og oppvaskemaskin. Hvitevarer er ikke kontrollert av takstmann.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Kjøkkeninnredning er funksjonell men har slitasjeskader av skrog, hengsler og overflater.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Nye eier bør selv avgjøre behovet for oppgradering av kjøkken.



1. ETASJE > KJØKKEN

## ! TG 1 Avtrekk

Mekanisk avtrekkhette er montert til innredningen og etablert over komfyr. Avtrekk ført til friluft.

SPECIALROM

UNDERETASJE > TOALETROM

# Tilstandsrapport

## TG 1 Overflater og konstruksjon

Toalettrommet med vinylbelegg på gulv, tapet på vegg og panel på innvendig tak. Av utstyr finnes toalett og servant. Rommet er mekanisk ventilert.

## UNDERETASJE > KJØLEROM

### TG 2 Overflater og konstruksjon

Kjølerom med Norcool aggregat etablert som rom i rommet.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Paneloverflater med kondensmerker som følge av luftlekkasje.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Rommet bør holdes under oppsyn for eventuell utvikling av fuktmerker.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

### TG 2 Vannledninger

Interne vannrør av kobber fra byggeår.  
Nye vannrør av rør i rør til bad.  
Stoppekranen er merket og er i bod.  
Funksjonstesting av stoppekran ok.  
Vannrør er begrenset inspisert.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg og ny eier bør skifte vannrør ved oppgradering av våtrom.

### TG 2 Avløpsrør

Innvendig avløpsrør av plastrør.  
Stakeluke er i bod.  
Avløpsrør er begrenset inspisert.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg og ny eier bør skifte rør ved oppgradering av våtrom.

## TG 1 Ventilasjon

Mekanisk ventilering av bad, vaskerom og toalett via aggregat på kaldtloft. Boligen er forøvrig naturlig ventilert med veggventiler i yttervegg.

Ventilasjon av boligen er vurdert uti fra fra hva som var normalt under oppføringstidspunkt. Tilstandsgrad er vurdert etter forskriftskravet og ikke NS3600.

### TG 2 Varmtvannstank

Varmtvannstank på 200 L fra 1984 montert i rom med sluk.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

### TG 2 Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

Elektrisk anlegg med automatsikringer og 13 kurser.

Sikringer skiftet i 1993.

63 Amp hovedsikring.

Det foreligger ikke dokumentasjon.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

**Nei**

#### Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.  
**1993 Sikringer skiftet i 1993.**
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
**Ja**
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
**Ja**

# Tilstandsrapport

Eksisterer det samsvarserklæring?

**Nei**

**Det foreligger ikke dokumentasjon fra byggeår da dokumentasjonskravet ble gjeldende i 1999.**

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

**Nei**

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

**Nei**

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

**Nei**

## Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekker samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jammfør eget punkt under varmtvannstank

**Nei**

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

**Nei**

## Inntak og sikringskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

**Nei**

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

**Nei**

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

**Ja** Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere, da man vil ha individuelle behov. Anlegget vil ikke oppfylle dagens kapasitet til blant annet ett moderne kjøkken. Brukstil på et elektrisk anlegg avhenger av flere faktorer, blant annet belastning, men ved full belastning har det ca. en levetid på 25-30 år. Det anbefales alltid elektrisk kontroll på anlegg som ikke innehar dokumentasjon eller innhenting av dokumentasjon fra utførende.



El-skap

## TG 0 Branntekniske forhold

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.*

Røykvarsler og brannslukningsapparat montert i bolig. Lovpålagt røykvarsler og brannslukningsapparat skal følge bolig ved salg.

Branntekniske forhold er vurdert etter referansenivå av byggeforskriftskrav fra 1985.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?  
**Nei**
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
4. Er det skader på røykvarslere?  
**Nei**

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

# Tilstandsrapport

Ut i fra normal oppbygging er boligen fundamentert på pukkmasser på grunn av leire.

Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen geotekniske undersøkelser og derav er takstmansens kunnskaper om byggegrunnen begrenset.

## TG 2 Fuktsikring og drenering

*Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'*

Ut i fra normal oppbygging er dreneringsfunksjonen ivaretatt med plast drenerør, drenerende fyllmasser og grunnmursplate. Nedløp er ført til rør i grunn.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Grunnmursplast mangler tettelist, dette for å gi nødvendig tetting for å motvirke inntrengning mot slagregn og overvann. Om grunnmursplasten ikke er avsluttet med klemlist i toppen kan dette føre til at regnvann trenger inn mellom grunnmur og grunnmursplast. Fukt transporteres nedover grunnmuren og legger seg på innsiden av grunnmurens nedre del og vises gjerne som saltutslag. Kan forårsaker fukt i nedre del av yttervegger i underetasje om disse er påforet og kledd. Det er foretatt fuktmåling i utlektet vegg mot grunnmur (stue). Her måles det ikke fuktighet.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Overvåk jevnlig tilstanden på drenering som ikke er skiftet. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, tidspunktet for når dette er nødvendig nærmer seg.

## TG 2 Grunnmur og fundamenter

Grunnmur i lettklinkerblokker av antatt typen Leca.  
Grunnmur er utvendig og innvendig påført murpuss.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Grunnmuren har sprekkdannelser.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ny eier må utføre reparasjonsarbeider på sprekker og mur.  
Mur må regelmessig ha tilsyn for eventuell ytterlig utvikling.



Sprekk i grunnmur

## TG 2 Forstøtningsmurer

Støttemurer av murt stein etablert under veranda.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Støttemur med skjevhet og sprekker.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Mur må regelmessig ha tilsyn for eventuell ytterlig utvikling og eventuelt skifte støttemur.



Støttemur

## TG 0 Terrengforhold

Opparbeidet terreng rundt bolig med plen og platting.

## TG 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

Vanninntak med privat vannforsyning fra borehull via private stikkledninger av plast. Pumpe er skiftet i 2024 og trykktank montert i bod.

Avløpsledning til privat septikk av plastrør.

De utvendige vann og avløpsledningene er ikke synlig for kontroll.  
Vurderingen er basert på alder og opplysninger fra eier.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnen vannet.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ny eier bør foreta kontroll av brønnen vann. Vannprøver kan sendes til mattilsynet eller tilsvarende laboratorium.

# Tilstandsrapport



Borehull

## ⚠ TG 1 Septiktank

Septikktank av glassfiber fra byggeår. Spredegrøfter er skiftet for ca 10 år siden.

# Bygninger på eiendommen

## Våningshus



Anvendelse

Byggeår

Kommentar

Standard

Vedlikehold

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som optas av yttervegger.

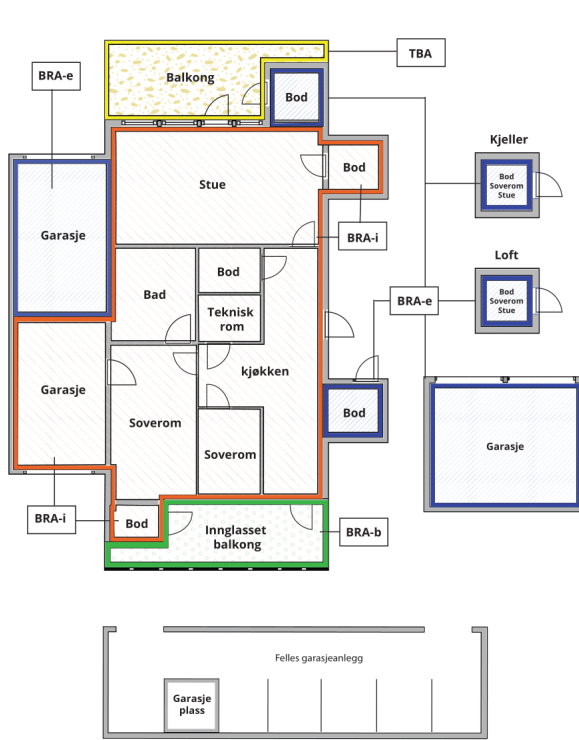

Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boden
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

**Gulvareal (GUA)** Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).  
Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjehveter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningsakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningsakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningsakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggt teknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
1. Etasje	100		11	111	25
2. Etasje	26			26	
Underetasje	89			89	
<b>SUM</b>	<b>215</b>		<b>11</b>		<b>25</b>
<b>SUM BRA</b>	<b>226</b>				

## Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
1. Etasje	Kjøkken, Stue, Vindfang, Gang, Bad, 2 Soverom		Innglasset veranda
2. Etasje	Stue, Uinnredet loft		
Underetasje	Trapperom/gang, Stue, Bad/vaskerom, Soverom, Bod, Toalettrom, Kjølerom		

### Kommentar

#### GENERELT OM AREAL

Rombenevnelsen er i henhold til dagens bruk og skjønnsmessig vurdert.  
Arealmåling er foretatt etter lasermåling på stedet.  
Faktisk areal kan avvike da det er utført avrundinger av delareal for å oppnå totalt bruksareal.

#### AREALOMTALE

Veranda på 25 m<sup>2</sup> er medtatt i arealutregning som Åpent areal TBA.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

*Kommentar:* TEGNINGER:

Det foreligger ikke tegninger fra kommune.

Eier har fremlagt tegninger som er utarbeidet i forbindelse med tilbygg av inngangsparti, stue og innglasset veranda i 2009.

FERDIGATTEST:

Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 1984.

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

Ja  Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei

*Kommentar:* Det er avvik på takhøyde i forhold til dagens generelle krav på 2,4 m.

Høyde i 1. etasje er målt til ca 2,38 m.

Høyde i underetasje er målt til ca 2,39 m.

## Våningshus

## Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Etasje			
Etasje			

## Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM( m2)	S-ROM( m2)
Enebolig	199	16
Våningshus	0	0

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

Dato	Til stede	Rolle
27.5.2025	Are Bjørkheim	Takstingeniør
	Haldis Brekke Aanonsen	Kunde

## Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4022 SELJORD	11	7		0	184373.2 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

### Adresse

Brekkegrendvegen 294

### Hjemmelshaver

Aanonsen Haldis Brekke

## Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
0	1982

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	27.05.2025		Gjennomgått		Nei
Kommunale opplysninger.	27.05.2025		Gjennomgått		Nei
Tegninger	27.05.2025		Gjennomgått		Nei

## Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	28.05.2025	
2	30.05.2025	

For gyldighet på rapporten se forside

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud fra en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperreren bak. Dette er hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSunDERsØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på insiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk

beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulike definisjoner av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.
- I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.
- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/DD1299>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](http://www.takstklagenemnd.no) for mer informasjon

# Verditakst for landbrukseiendom

📍 Brekkegrendvegen 294, 3805 BØ I TELEMAR

📖 SELJORD kommune

# gnr/bnr 11/7, 11/28

**Markedsverdi**

**5 000 000**



Befaringsdato: 27.05.2025

Rapportdato: 03.06.2025

Oppdragsnr.: 20349-1674

Referansenummer: SM5087

Autorisert foretak: Takstforum Telemark AS

Sertifisert Takstingeniør: Are Bjørkheim

Vår ref:



## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Takstforum Telemark AS

Takstforum Telemark AS dekker alt av taksttjenester i Telemark og omegn.  
Alle takstmenn tilsluttet Takstforum Telemark AS har lang erfaring fra bransjen.  
Det kreves at takstmennene er tilsluttet Norsk takst og benytter tilfredsstillende dataverktøy, utdanningssystemer og forsikringsordninger.

Takstforum Telemark er sertifisert innenfor følgende fagområder:

- \*Landbruk.
- \*Skjønn
- \*Næring.
- \*Skade.
- \*Bolig
- \*Energirådgivning



### Rapportansvarlig



Are Bjørkheim  
Uavhengig Takstingeniør  
are@takstforum-telemark.no  
918 58 552



# Sammendrag

## Verdisammenstilling

	Antall	Verdi pr Daa (Kr)	Verdi totalt
Jord og Beite	20,5	6 250	128 125
Skog	169,0	1 250	211 250
Uproduktig skog og utmark	99,0	300	29 700
Driftsbygninger			700 000
Boligverdi som våningshus på den aktuelle eiendommen			4 000 000
<b>Eiendommens totale verdi</b>			<b>5 069 075</b>

## Kommentar

Prinsippene for å verdsette konsesjonspliktig landbrukseiendom med priskontroll er beskrevet i rundskriv M-3/2002 og M-1/2021 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) Under følger en kort innføring i prinsippene for verdsettingen hvor lovens formål er å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. For jord- og skog skal verdsettingsmåten avspeile produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til uttrykk gjennom årlig avling for jordbruksarealer og påregnelig avvirknings-kvantum for skog. Dette defineres som en avkastningsverdi (bruksverdi). Det skal benyttes 4% kapitaliseringsrente i avkastningskalkylene for jord og skog.

For bygninger skal takstingeniør primært ta utgangspunkt i bygningenes kostnadsverdi. Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi) på en bygning svarer til antatt ny-anleggskostnad i dag for en tilsvarende bygning, korrigert for alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Korrigeringen (nedskrivningen) av nyanleggskostnaden bestemmes etter en konkret vurdering av vedkommende bygning. Alternativt kan takstmann bruke avkastningsverdi (leieverdi). For rettigheter og andre ressurser som hører til eiendommen nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi – alt etter rettighetens eller ressursens art. I noen tilfeller må en falle tilbake på en rent skjønnsmessig verdivurdering.

Rundskriv M-3/2002 og M-1/2021 er ikke et takstreglement for takstingeniører, men et førende regelverk for forvaltningen når de skal utføre priskontrollen. Takstingeniør er derfor ikke pålagt å følge LMD sine prinsipper, men det vil være naturlig for takstingeniør å kontrollere at egne beregninger ligger innenfor LMD sine prinsipper. Takstingeniør skal finne en pris som en kjøper vil betale og forvaltningen godkjenne i motsetning til forvaltningen som kun skal kontrollere om prisen er samfunnsmessig forsvarlig. I dag er avgjørelse om å godkjenne pris og innvilge konsesjon delegert til kommunene med Statsforvalter som klageorgan. For takstingeniør gir dette noen utfordringer da kommunene håndterer regelverket ulikt. Takstingeniør må derfor tilegne seg kompetanse om lokale prisnivåer.

# Mandat

Mandat Mandat for oppdraget er å utføre landbrukstakst på overnevnt eiendom i forbindelse med markedsverdi. Oppdraget er utført av en uavhengig og sertifisert Norsk takst takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler Norsk Takst har fastsatt for medlemmene. Denne landbruksrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for rapportens innhold tilbake til selger. Arealer iflg. Gårdskart fra Skog og Landskap er lagt til grunn for taksten. Informasjon i rapporten bygger på, fremlagt dokumentasjon, muntlig samtale og innhentet dokumentasjon fra grunnbok og karttjenester. En kjøper/ långiver må på eget initiativ sørge for å gjøre seg kjent med innholdet i servitutter og grunnbok. Pengeheftelser generelt omtales ikke i denne taksten. Hjemmelshaver plikter å lese taksten og melde om evt. feil og mangler før den brukes. Gårdsnummer 63/10 og 11/15 er ikke medtatt da disse er under fradeling.

## Befarings - og eiendomsopplysninger

### Befaring

Dato	Fra	Til	Til stede	
27.5.2025			Are Bjørkheim Haldis Brekke Aanonsen	Takstingeniør Kunde

### Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4022 SELJORD	11	7	0	184373,2 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

### Adresse

Brekkegrendvegen 294

### Hjemmelshaver

Aanonsen Haldis Brekke

Kommune	gnr.	bnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4022 SELJORD	11	28	0	65203,8 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet


### Hjemmelshaver

Aanonsen Haldis Brekke, Aanonsen Svend Helge

### Siste hjemmelovergang

Kjøpesum	År
	1982

# Arealgrunnlag

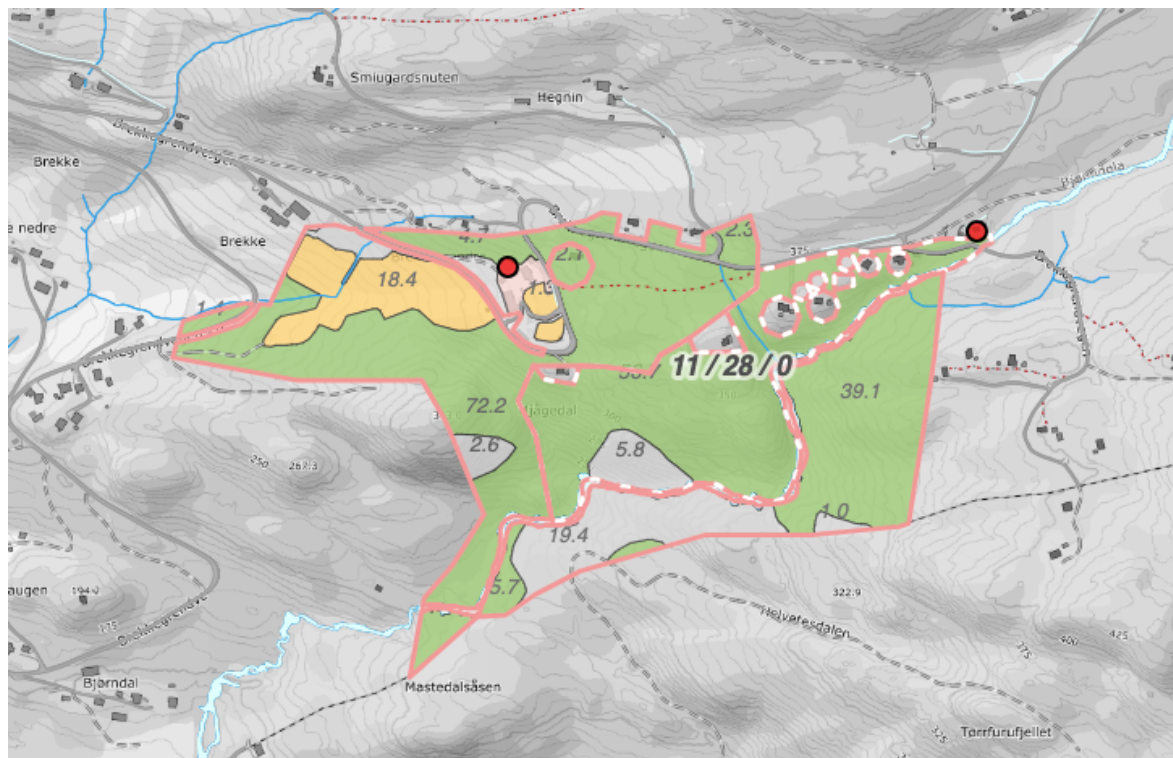


# Juridisk status

## Arealstatus

Eiendommen ligger i område som er avsatt til LNFR i kommuneplan.

Eiendommen må ligge i LNF/LNFR eller være regulert til jordbruk/landbruk for at jordlova skal gjelde, dvs at eiendommen skal være en landbrukseiendom. Eiendommen Brekkegrendvegen 294 ligger - ifølge kart på hjemmesidene til Seljord kommune - i dagens arealdel i kommuneplan i LNFR- areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Det er angitt flere hensynssoner.

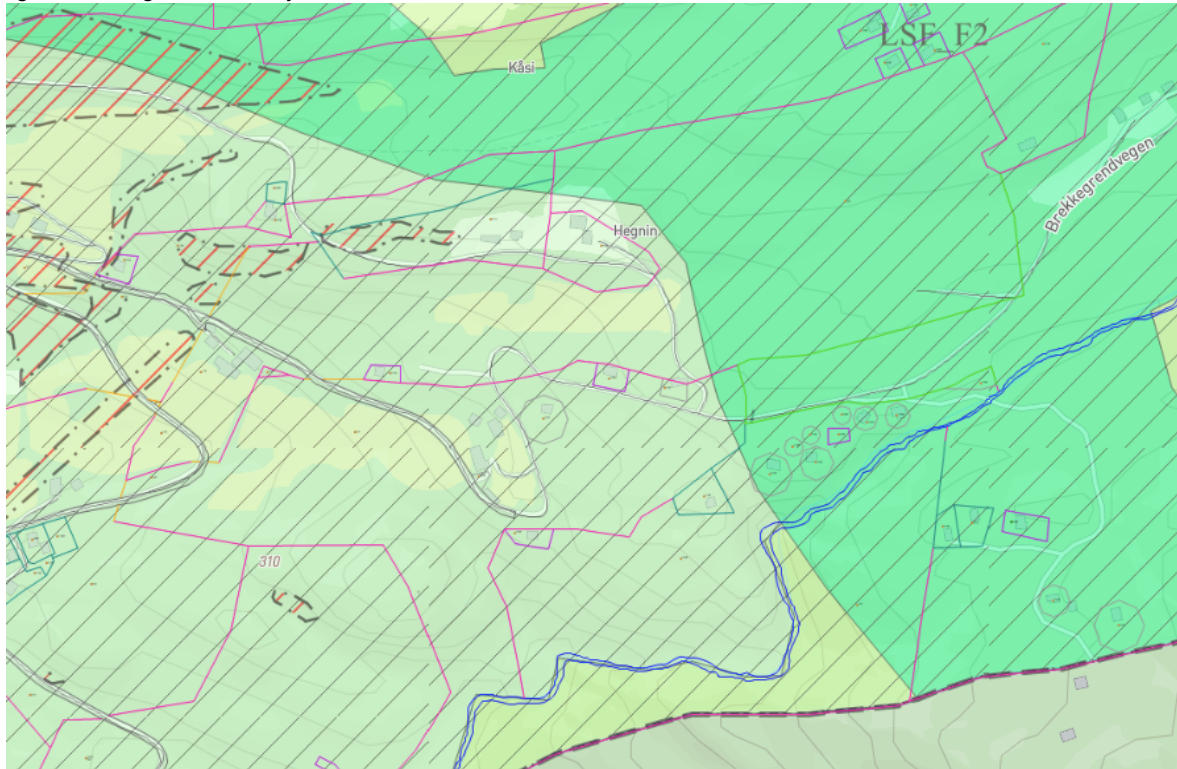

## Bebyggelse

- Landbrukseiendommen Brekke Søndre med bebygget tun bestående av våningshus, kårbolig, garasje, låve/fjøs, stabbur, sag og 2 vedskjul.
- Eiendommen har flere bygninger slik at eiendommen er bebygd etter konsesjonslovens bestemmelser og definisjoner i rundskriv.

## Odelsloven

- Etter takstmannens skjønn oppfyller eiendommen IKKE odelslovens arealkrav jfr § 2.

## Konsesjonsloven

- Eiendommen er konsesjonspliktig jf. Konsesjonslovens § 4 da den er bebygd og samlet er større enn 100 daa. Konsesjonsplikten medfører at en kjøper må søke kommunen om tillatelse (konsesjon) til å få kjøpe og eie eiendommen. Ved et fritt salg vil eiendommen ikke være underlagt priskontroll jf. Konsesjonslovens § 9 a samt rundskriv da eiendommen har mindre enn 35 daa full-/overflatedyrka jord.

## Boplikt

- Eiendommen har ikke lovpålagt boplikt, men kan ved et fritt salg kan kjøper pålegges boplikt som et konsesjonsvilkår etter konsesjonslovens § 11.

## Jord og skoglov

- Eiendommen er underlagt jordlova med driveplikt etter § 8 og eiendommen kan ikke deles jfr. jordlova § 12 uten søknad og godkjenning av kommunen eller Statsforvalter. Drive-plikten gjelder for all fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite og gjelder fra første dekar. Eiendommen er også omfattet av skogloven med forskrifter.

# Heftelser og rettigheter

## Jordleie

- Det er ingen jordleie.

## Kommentar til grunnboksbladet

- Det foreligger ingen heftelser eller servitutter som ansees å ha betydning for verdsettelsen av eiendommen.
- Grunnboka nevner bestemmelser om veg, parkering og beiterett.

## Kårrettigheter

- Eiendommen har ingen kårrettigheter.

## Øvrige


- Sefrak bygninger på eiendommen - Nei.
- Vernede bygninger/områder - Nei.
- Forkjøpsrett - Nei.
- Bruksrett- Nei.
- Boret. Nei.
- Fredningsvedtak - Nei.

# Generelt om eiendommen

## Ras og skred

Ja  Nei

- Deler av eiendommen ligger innenfor skredfarezone.

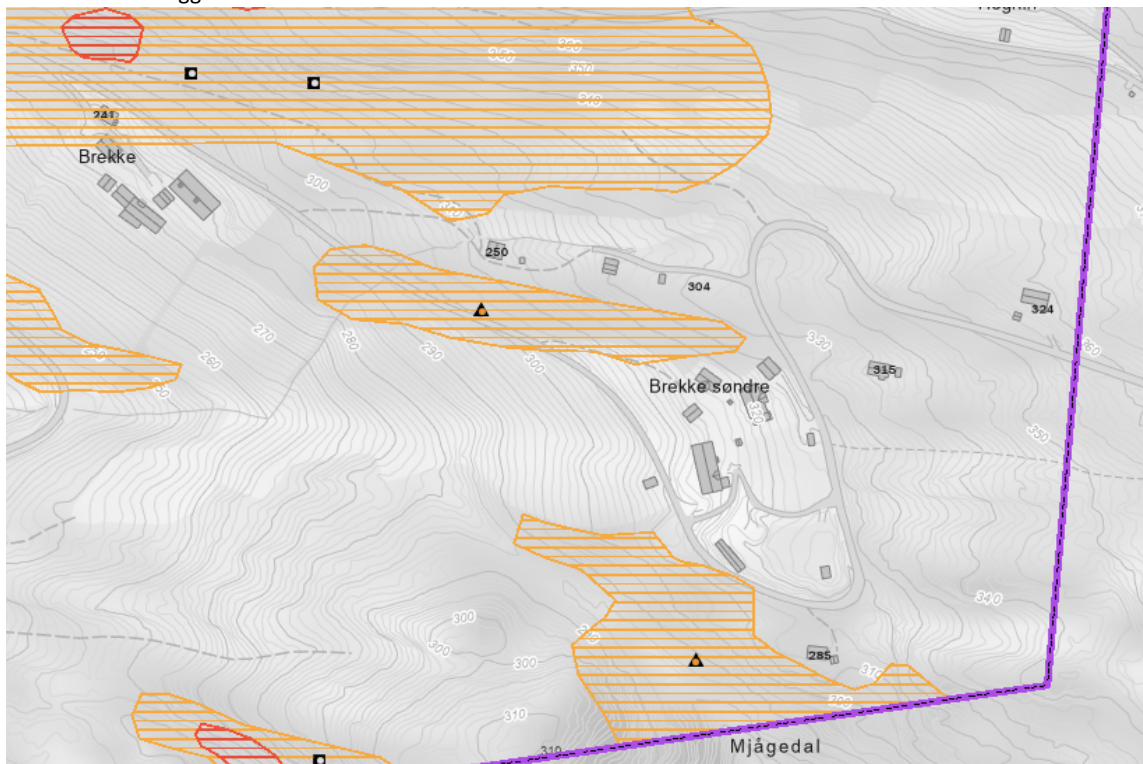

## Kulturminner

Ja  Nei

Kulturminne -Ja, funn av en spiss jerngjenstand, antageligvis en spydspiss.

## Flom

Ja  Nei

## Kvikkleire

Ja  Nei

## Naturtyper

Ja  Nei

## Rødliste arter og nasjonalarter

Ja  Nei

- Rødliste arter - Ja, det er registrert gaupe på eiendommen.

## Andre forhold

Ja  Nei

# Eiendommens beliggenhet

Eiendommen beliggende på Brekkegrend, ca 19 km fra Seljord sentrum og 17 km fra Bø Sentrum.  
Eiendommen er sørvestvendt med gode sol og utsiktsforhold.

## Andre verdier / rettigheter tilknyttet eiendommen

	Beløp (Kr)
Sum andre verdier/rettigheter	0

# Jord, Skog, Jakt og fiske

## Jord

### Arealgrunnlag

Fulldyrket jord	20,5 daa	
Overflatedyrket jord		
Innmarksbeite		<b>20,5 daa</b>
Skog av svært høy bonitet		
Skog av høy bonitet	20,8 daa	
Skog av middels bonitet	94,0 daa	
Skog av lav bonitet	72,3 daa	<b>187,1 daa</b>
Uproduktiv skog	31,5 daa	
Myr		
Åpen jorddekt fastmark	3,3 daa	
Åpen grunnlendt fastmark		<b>34,8 daa</b>
Bebygd, vann, bre	7,3 daa	
Ikke klassifisert		<b>7,3 daa</b>
<b>Sum</b>		<b>249,7 daa</b>

### Opplysningkilder, beskrivelse

Markslag og arealer er innhentet fra Gårdskart-NIBIO), 01.06.2025

Merk: Arealer på landbrukseiendommer er ikke juridisk eksakt størrelse. Gårdsnummer 63/10 og 11/15 er ikke medtatt da disse er under fradeling.

## Jord og beite

Område og beliggenhet	Areal (daa)	Vanning (Ja/Nei)	Driftsvei avstand (m)	Avkastning pr. daa (kr)	Total avkastning pr. år (kr)
Fulldyrket jord	20,5	Nei	160	250	5 125
Overflatedyrket jord		Nei			
Innmarksbeite		Nei			
<b>Sum jordbruksareal</b>	<b>20,5</b>				<b>5 125</b>
				<b>Verdi</b>	<b>128 125</b>

## Opplysningkilder, beskrivelse



Det er totalt 20,5 daa fulldyrka jord ifølge Nibio. Fulldyrka er fordelt på 3 skifter. 2 mindre skifter øst av gårdstun er arrondert som plen. Øvrig jord er i bratt lende og slås med beitepusser. Drenering/grøfter/kantrensk er utført ved behov.

### Ifølge NIBIO/Kilden:

Jordressurs i all hovedsak vurdert til å være av ingen begrensninger med innslag av store begrensninger.

Jordkvalitet- I all hovedsak vurdert til å være av mindre god jordkvalitet med innslag av god jordkvalitet.

Jordverdi- I all hovedsak vurdert til å være av stor verdi med innslag av noe verdi og svært stor verdi.

Helningsgrad- Varierende fall 10-35%.

### Jordressurs

Ingen begrensninger: består av jord som er selvdrenert og relativt tørkesterk og som ikke krever andre innsatsfaktorer enn gjødsling og kalking. Jorda har god evne til å lagre plantetilgjengelig vann, og i tillegg, egen evne til å drenere ut overflødig vann. Jordsmonnet er dypt og har vanligvis en dyptgående jordstruktur.

Store begrensninger: inneholder jord med store begrensninger eller kombinasjoner av begrensninger som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis. Areal i denne klassen kan imidlertid være godt egnet til noen bruksområder, for eksempel som beite.

### Jordkvalitet

Mindre god jordkvalitet: Areal med store begrensninger, enten i form av jordegenskaper som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet bratt terreng (over 33 prosent helling).

god jordkvalite: Areal med store begrensninger, enten i form av jordegenskaper som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet bratt terreng (over 33 prosent helling).

### Jordverdi

Stor verdi: Jord som har grøftebehov, jord som periodevis kan være tørkeutsatt og jord som krever litt større innsats grunnet flere mindre

begrensninger. Jorda i denne klassen er mer innsatskrevende, men med de rette tiltakene kan jordkvaliteten være på linje med klasse 1. Noe verdi: Jord med store begrensninger eller kombinasjoner av begrensninger som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis. Areal i denne klassen kan imidlertid være godt egnet til noen bruksområder, for eksempel som beite. Svært stor verdi: Jord som er selvdrenert og relativt tørkesterk og som ikke krever andre innsatsfaktorer enn gjødsling og kalking. Jorda har god evne til å lagre plantetilgjengelig vann, og i tillegg egen evne til å drenere ut overflødig vann. Jordsmonnet er dypt og har vanligvis en dyptgående jordstruktur.

## Skog, jakt og fiskerettigheter

### Skog med plan

<b>Uproduktiv skog og utmark</b>	99,0		<b>Verdi pr. daa</b>	300	<b>Sum verdi</b>	Kr. 29 700
<b>Hogstklasse</b>	1	2	3	4	5	<b>Sum</b>
	35,0 daa	0,0 daa	2,0 daa	45,0 daa	87,0 daa	169,0 daa
<b>Arlig avkastning pr. daa</b>	Kr. 50		<b>Total skogsverdi</b>			<b>Kr. 211 250</b>
					<b>Total verdi skog/utmark</b>	<b>Kr. 240 950</b>
<b>Stående kubikkmasse</b>	<b>Gran m<sup>3</sup> u.b.</b>		701,0			
	<b>Furu m<sup>3</sup> u.b.</b>		1 543,0			
	<b>Lauv m<sup>3</sup> u.b.</b>		113,0			
	<b>Tilvekst m<sup>3</sup> u.b.</b>		2,4	<b>Arstall for skogstaksten</b>	2017	
	<b>Prod, evne m<sup>3</sup> u.b.</b>		51,0	<b>Innestående skogfondkonto, pr.</b>	Kr. 0	

### Opplysningskilder, beskrivelse



### Skogen

1 skogteig på totalt ca 187 daa produktiv skog ihht Nibio og ca 169 daa er drivbart ifølge skogbruksplan. Skogen strekker seg fra ca 250-400 m.o.h. Driftsavstand anses å være akseptabel. Det er etablert traktor vei på egen eiendommen. Tømmervelt ved vei er benyttet ved tidligere hogst.

### Avvirkning.

Det aller meste av tømmer er tatt ut siste 10 år.  
Øvrig gjenstående tømmer er ikke driftsmessig lønnsom.  
Planting er utført etter hogst.

### Bonitet fra NIBIO

Høy bonitet: 14,4 daa  
Middels bonitet: 75,1 daa  
Lav bonitet: 41,8 daa  
Uproduktiv areal: 25,7 daa

### Skogbruksplan

Det foreligger skogbruksplan fra 2017, planen innbefatter eiendom 63/10 som er under fradeling. Justeringen er utført for å finne ca nåverdier og mengder på 11/7 og 11 som der hvor det foreligger en eldre skogbruksplan. For mer nøyaktige utregninger bør en kontakte skogtekniker eller skogbrukssjef. Det beste er å få laget en ny plan for skogen.

### Beregning.

Takstmann har lagt til grunn en bonitetsfordeling av totalt 88 daa produktiv skog og benyttet erfaringstall for å beregne verdien. Det er tillagt 300 kr/daa for uproduktive arealer. Det er hensyntatt at skogen ikke kan hogges på mange tiår og at verdien av skogen i all hovedsak vil være som husbehovskog. Total verdi av skog med 4% kapitaliseringsrente og uproduktiv areal satt til kr 240.000,- eller 1.283 kr/daa

### Jakt og fiske

#### Opplysningkilder, beskrivelse

Det er ingen direkte jakt inntekt og eiendommen anses for liten til å utløse jakt.

# Bygninger på eiendommen

## Våningshus



### Anvendelse

Våningshus

### Byggeår

1984

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Standard

Normal standard på bygget utifra alder og byggemetode.

### Vedlikehold

Våningshus er velholdt.

### Beskrivelse

Våningshus fra 1984.

Våningshus er i all hovedsak fra 1984 men med tilbygg fra 2009.

Det henvises til tilstandsrapport når det gjelder oppbygging og tilstand av våningshus.

### Bruksareal BRA m<sup>2</sup>

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)	SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
1. Etasje	100		11	111	
2. Etasje	26			26	
Underetasje	89			89	
<b>SUM</b>	<b>215</b>		<b>11</b>		
<b>SUM BRA</b>	<b>226</b>				

### Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
1. Etasje	Kjøkken, Stue, Vindfang, Gang, Bad, 2 Soverom		Innglasset veranda
2. Etasje	Stue, Uinnredet loft		
Underetasje	Trapperom/gang, Stue, Bad/ vaskerom, Soverom, Bod, Toalettrom, Kjølerom		

### Kommentar

Rombenevnelser er i henhold til dagens bruk og skjønnsmessig vurdert.

---

Arealmåling er foretatt etter lasermåling på stedet.  
Faktisk areal kan avvike da det er utført avrundinger av delareal for å oppnå totalt bruksareal.

### **Lovlighet**

### **Byggetegninger**

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger

Kommentar:

# Driftsbygninger på eiendommen

## Garasje



### Anvendelse

Garasje

### Byggeår

1985

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Areal (BTA)

50

### Standard

Normal standard på bygget utifra alder og byggemetode.

### Vedlikehold

Garasje med sprekker og skjevheter som følge av setninger.

### Beskrivelse

Garasje med støpt dekke. Yttervegg av bindingsverk med utvendig kledning. Plassbygget takstol med saltakform. Tak tekket med stålplater. Port for tilkomst.

Merknad: Utvendig støttemur har skjevheter og råteskader som har medført setningskader i garasje.

## Kårbolig



### Anvendelse

Kårbolig

### Byggeår

1911

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Areal (BTA)

110

### Standard

Enkel standard på bygget utifra alder og byggemetode.

### Vedlikehold

Kårbolig bærer preg av omfattende rehabilitering.

### Beskrivelse

Kårbolig oppført i 1911 som ikke er i bruk.  
Fundamentert på leire med kjellervegger av naturstein.  
Yttervegg oppført i grovt bindingsverk over grunnmur.  
Utvendig har bygningen stående malt kledning.  
Tak med stålplater som er skiftet rundt 1988.  
Vinduer i all hovedsak enkle glass.  
Sikringskap med skrusikringer og eldre ledningsnett, strøm er frakoblet.

Merknad: Kårbolig krever omfattende rehabilitering som følge av alder.

## Låve



### Anvendelse

Låve/fjøs

### Byggeår

1900

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Areal (BTA)

230

### Standard

Normal standard på bygget utifra alder og byggemetode.

### Vedlikehold

Våningshus bærer preg av vedlikeholdsbehov.

### Beskrivelse

Tradisjonell kjørebrulåve.

Innredet med husdyrsrom med båsplasser for sau.

Øvrig rom med med åpen plass for lager.

Gjødselskjeller under bygget.

Grunnmur av betong med betongdekke og pilarer med bjelkelag.

Yttervegg i reisverk med stående låvekledning.

Saltak konstruksjon tekket med stålplater.

Bygget tilfredstiller ikke dagens krav til husdyrshold og anses å liten driftsrelavantse.

## Stabbur



### Anvendelse

Stabbur

### Byggeår

1951

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Areal (BTA)

35

### Standard

Normal standard på bygget utifra alder og byggemetode.

### Vedlikehold

Stabbur er jevnlig vedlikeholdt.

### Beskrivelse

Stabbur oppført i tømmerlaft. Fundamentert på punkter av betong med utlegg i 2. etasje. Saltak tekket med takstein fra 2012.

## Sag



### Anvendelse

Sag

### Byggeår

1900

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Areal (BTA)

45

### Standard

Enkel oppbygging med åpne vegger

### Vedlikehold

Våningshus bærer preg av vedlikeholdsbehov.

### Beskrivelse

Sag oppført på punktfundament og bjelkelag. Yttervegg av uisolert bindingsverk med utvendig stående kledning. Plassbygget takverk med saltakform. Tak tekket med plater.

Merknad: Sag med omfattende behov for vedlikehold av bygg og sag.

## Vedskjul



### Anvendelse

Vedskjul

### Byggeår

2000

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Areal (BTA)

15

### Standard

Enkel standard med åpne vegger.

### Vedlikehold

Bygget er rimelig nytt og dermed lite vedlikeholdsbehov.

### Beskrivelse

Vedskjul oppført på punktfundament med søyler og overbygget tak. Tak tekket med stålplater.

## Vedskjul



### Anvendelse

Vedskjul

### Byggeår

2000

### Kommentar

Byggeår er opplyst av eier.

### Areal (BTA)

25

### Standard

Enkel standard med åpne vegger.

### Vedlikehold

Bygget er rimelig nytt og dermed lite vedlikeholdsbehov.

### Beskrivelse

Vedskjul oppført på punktfundament med søyler og overbygget tak. Tak tekket med stålplater.

# Teknisk verdi boligbygg

## Teknisk verdi boligbygg

### Våningshus

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	Kr.	6 800 000
Fradrag for forskriftsmangler mellom dagens krav og aktuelt bygg	Kr.	- 780 000
Fradrag for elde, slitasje og vedlikeholdsmangler	Kr.	- 2 000 000
<b>Sum Teknisk verdi - Våningshus</b>	<b>Kr.</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Sum Teknisk verdi - Boligbygg</b>	<b>Kr.</b>	<b>4 000 000</b>

## Teknisk verdi boligbygg

<b>Teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet)</b>	<b>Kr.</b>	<b>4 300 000</b>
--	------------	------------------

# Nedskreven gjenanskaffelsesverdi driftsbygninger

## Driftsbygninger

Bygning	Teknisk nyverdi (Kr)	Teknisk tilstand*	Driftsrelevanse**	Nedskreven gjenanskaffelsesverdi (Kr)
Garasje	350 000	5	5	100 000
Kårbolig	3 500 000	1	1	40 000
Låve	2 200 000	5	3	350 000
Stabbur	500 000	5	2	50 000
Sag	350 000	2	2	10 000
Vedskjul	75 000	8	8	50 000
Vedskjul	125 000	8	8	100 000
<i>*Verdiløs=0 ny=10 **Unyttig=0 full=10</i>			<b>Total verdi</b>	<b>700 000</b>

## Markedsvurdering

Landbrukseiendommen Brekke Søndre med beliggenhet i Brekkegrend, ca 350 m.o.h med gode solforhold. Eiendommen lokalisert i område med andre gårdstun. Eiendom med akseptabel beliggenhet med tanke på nærhet til nødvendige tjenester og funksjoner lokalisert i bysenter. Eiendommen ligger i et område med lange tradisjoner innen skog og jordbruk. God plassering i forhold til friluft.

Denne verddivurderingen er en antatt salgsverdi for eiendommen på rapportdato, basert på det mandatet som er gitt. Verdien er etter takstingeniøren sitt skjønn innenfor de rammer, regler og intensjoner som konsesjonsloven gir og slik eiendommen fremstår. Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning.

Eiendommen fremstår som en tradisjonell landbrukseiendom med middels landbruksverdi, begrenset driftspotensial og bygninger med varierende tilstand. Våningshus fremstår velholdt. Markedsverdien er satt til 5 millioner kroner, basert på eiendommens beliggenhet, bygninger, jord- og skogverdi samt relevante konsesjons- og drivepliktregler.

### Bygninger på eiendommen

Våningshus (1984, tilbygg 2009) – BRA: 226 m<sup>2</sup>  
Teknisk verdi: kr 4 000 000 (etter fradrag for alder/tilstand)  
Kårbolig (1911) – omfattende rehabiliteringsbehov  
Garasje (1985) – setningsskader og råteskader  
Låve/fjøs (1900) – lav driftsrelevans  
Stabbur (1951) – jevnlig vedlikeholdt  
Sag (1900) – omfattende vedlikeholdsbehov  
To vedskjul (2000) – god stand

**Kr 5 000 000**

# Forutsetninger

## Egne forutsetninger


Taksten er basert på visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke kan sees ved vanlig visuell befaring. Takstmannen er derfor ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

Hjemmelshaver forplikter å lese taksten og melde om evt. feil og mangler før den brukes offentlig. Dette er ikke en tilstandsrapport som er en mer omfattende gjennomgang av eiendommen.

Taksten gjelder eiendommens markedsverdi der det er tatt hensyn til de begrensninger som gjelder ved omsetning av landbrukseiendom i forhold til konsesjonslovens §9, prisregulering og jordlovens §12 m.m.

Takstingeniør er kjent med rundskriv M-3/2002 og M-1/2021 fra Landbruks- og matdepartementet. Denne takstverdien tar ikke hensyn til evt. annen utnyttelse av eiendommen enn dagens.

Det presiseres at bygningsmassen kun er beskrevet ut fra en visuell befaring og for å undersøke bygningenes mer bygge-tekniske tilstand og arealmål må det innhentes tilstands-rapporter på disse. Takstingeniør legger til grunn at alle bygninger og bruken er godkjent av rette instans og iht. gjeldende forskrifter. For bygningene er det benyttet Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi), egnethet og skjønn. Det skal også for bygninger og spesielt for driftsbygninger vektlegges bygningens egnethet i forhold til dagens behov i landbruket med større maskiner mm. For jord og skog er det benyttet avkastningsprinsippet og 4% rente

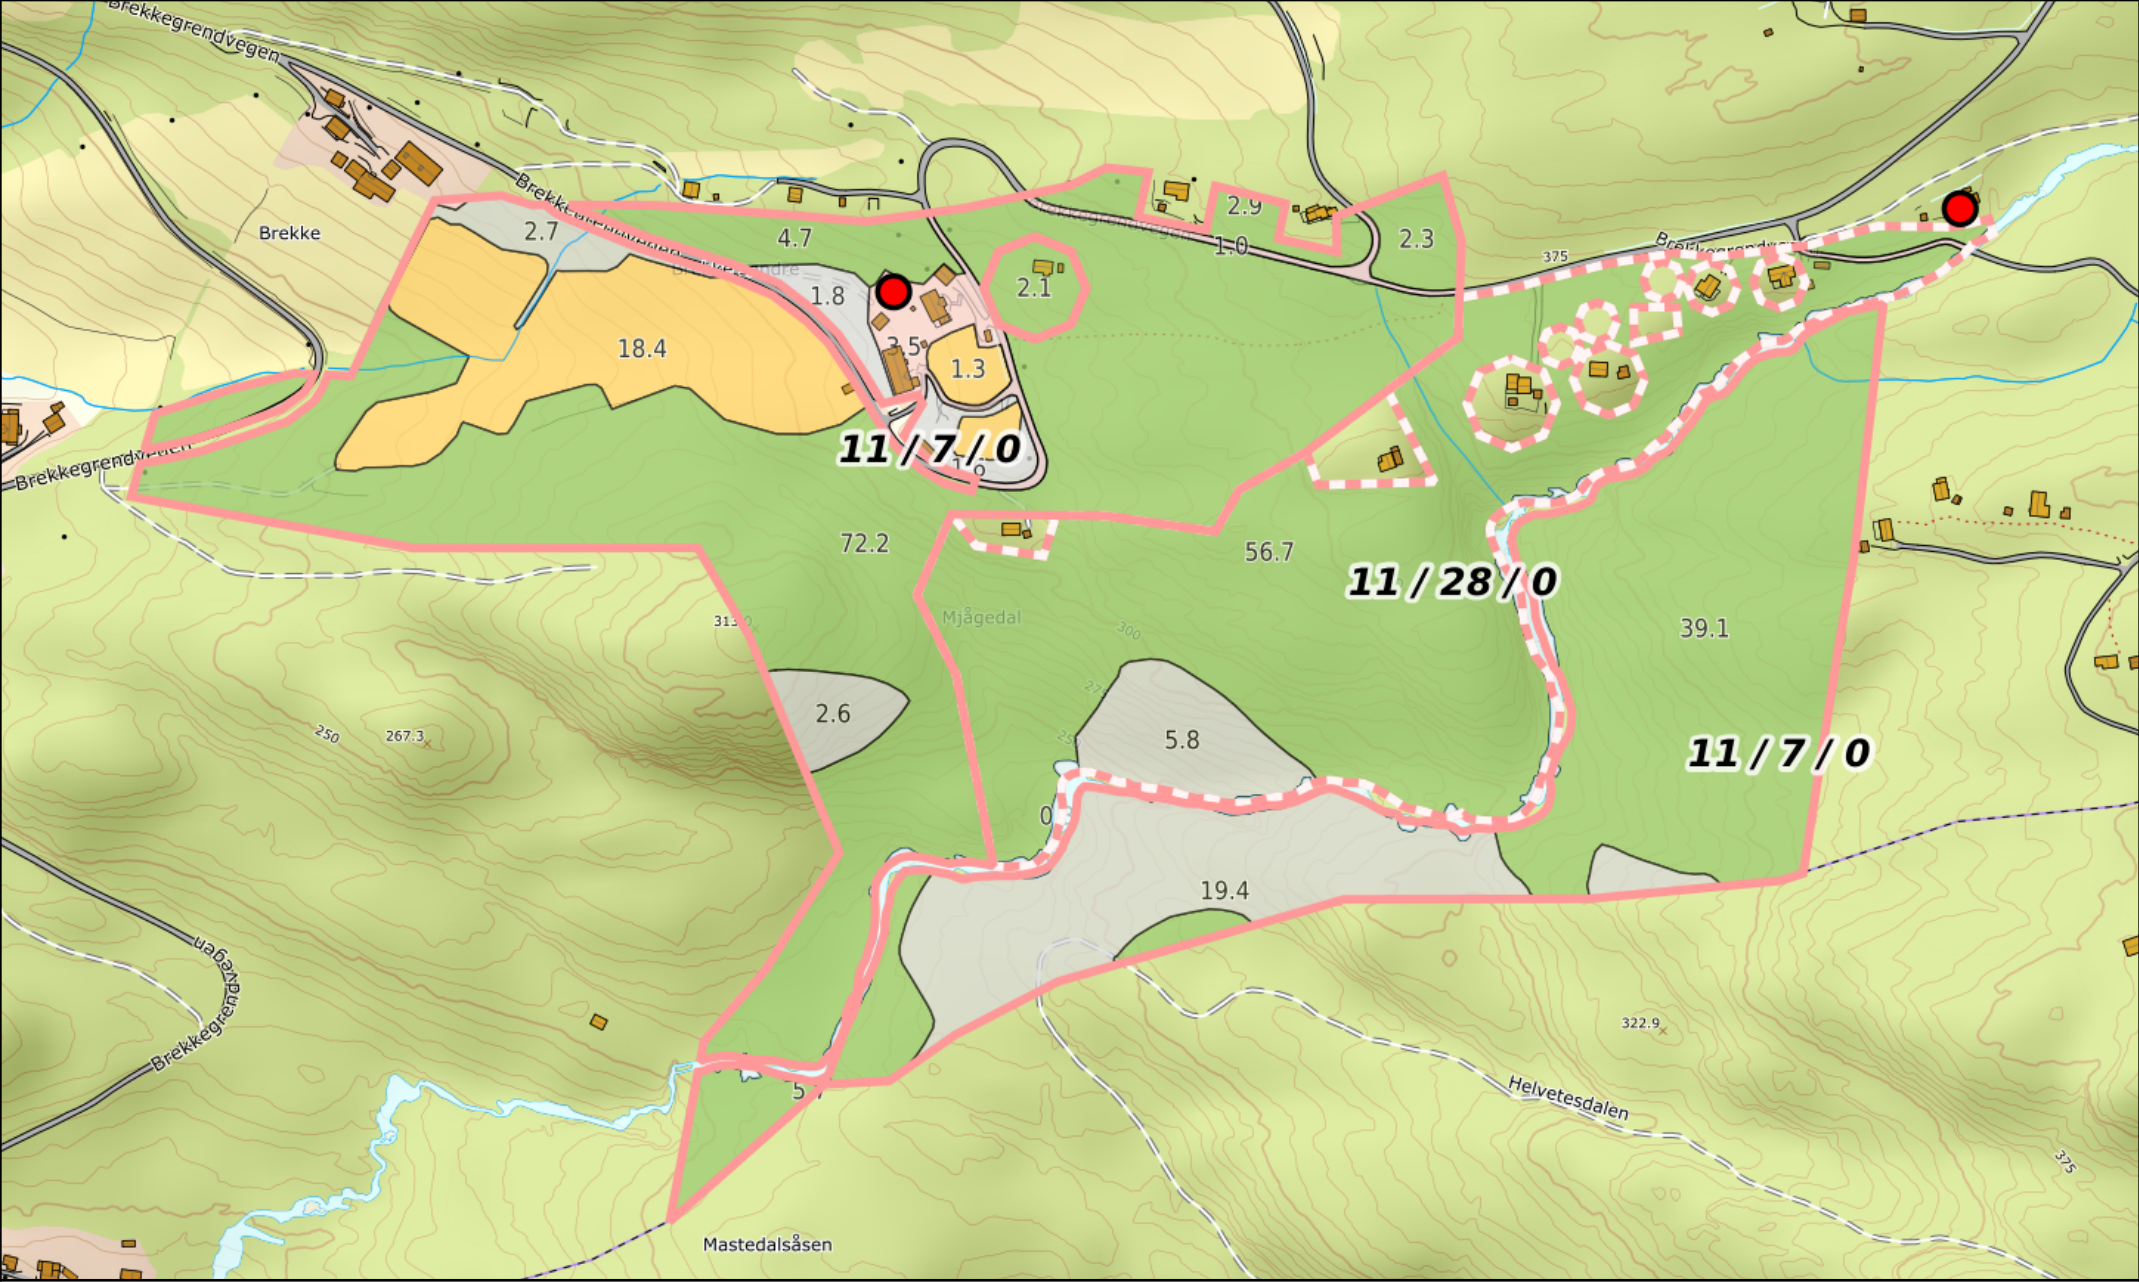





0 20 40 60m

Målestokk 1:4000 ved A4 liggende utskrift







# Tegnforklaring arealstatistikk

## Eiendomsgrenser

Beskrivelse	Fargekode
Grense	
Uregistrert jordsameie	
Flere hovednummer	
Tvisteteig	

## Eiendom lagt til

Beskrivelse	Fargekode
Grense	
Uregistrert jordsameie	
Flere hovednummer	
Tvisteteig	












## Grenser for arealressurser

Beskrivelse	Fargekode
På kart	
På flybilde	

## LREG

Beskrivelse	Fargekode
Driftssenterkoordinat	




## AR5 - 7 klasser

Beskrivelse	Fargekode	Symbol
Fylldyrka jord		
Overflatedyrka jord		
Innmarksbeite		
Produktiv skog		
Annet markslag		
Bebygd, samf., vann, bre		
Ikke kartlagt		






## Tegnforklaring



### *Kommuneplan-Landbruks-,natur- og friluft*

-  LNFR-areal - noverande
-  LNFR-areal for spreidde bustader, fritidsbygr
-  LNFR-areal, spreidd fritidsbusetnad - framtdi






### *Kommuneplan - Omsynsoner (PBL2008 §11)*

-  Faresone - Ras- og skredfare
-  Faresone - Høgspenningsanlegg (inkl høgsp
-  Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

### *Kommuneplan-Linje- og punktsymbol (PBL2*

-  Faresonegrense
-  Angitt omsynsgrense

### *Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008*

-  Planområde
-  Planen si avgrensing
-  Grense for arealformål
-  Samleveg - noverande
-  Påskrift områdenamn

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE  
Bygningsloven av 18 juni 1965 § 99, nr.2 og 3

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.) Brekke		Registernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr 11 / 7.		
Arbeidets art nybygg	Bygningens art bustadhus	Dato for søknad 6-02-82	Dato for vedtak 1-02-83	Sak nr. 5/83
Byggherre Svend A. Aanonsen	Adresse Brekkegrendi, 3800 Bø.			Tlf.
Anmelder "	Adresse "			Tlf.
Ansvarshavende Lars Haaheim	Adresse Følkest.grenda, 3800 Bø.			Tlf.

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

hele bygget  følgende del av bygget:

Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

Attverande arbeid: Utv. beis.  
Taknedløp  
Tram ved inngang øvre side.

990

Arbeidet må være utført innen:

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato Seljord	Stempel 30/05-84	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Seljord Kommune</b></p> <p style="text-align: center;">Ingeniørkontoret</p> <p style="text-align: right;">Underskrift <i>[Signature]</i></p> </div>
-------------------------	---------------------	--

Sendes til

Byggherre  Anmelder  Ansvarshavende  Byggesøknadmyndighet